

## 关于填写 HXD2B 机车整改情况的通知

各涉及 HXD2B 机车检修供应商:

根据同车公司 JJZZ(13).(JS) 字第 033 号《关于 HXD2B 机车二年检整治项目实施的通知》，对检修供应商涉及到的需重点完成的各整治项目，请检修供应商填写“HXD2B 机车整改情况汇总表”，该表随完成的检修产品一同发同车公司。

因每台机车的整改项目不同，每台车的具体整改项目，请各供应商按同车公司物资供应部或检修技术部传递的工艺通知内容，填写“整改项目”和“通知单编号”栏，其余内容按表样填写齐全。

后附：HXD2B 机车整改情况汇总表

同车公司 质保部供方管理室 闫杰

2013 年 11 月 4 日

## HXD2B 机车整改情况汇总表

车号：

序号	整改项目	通知单编号	责任单位	整改完成情况	操作者	检查员	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							



编号	JJZZ(13).(JS)字第 033 号	起始台份	HXD2B 机车二年检第 1 台起
----	-----------------------	------	-------------------

## 关于 HXD2B 机车二年检整治项目实施的通知

HXD2B 机车入厂二年检检修要求规定，各承修单位除正常进行各检修要求外，需重点完成下表所示各整治项目，该整治项目完成后需由质量检验人员认可。

- 注：1 物质供应部负责将本通知单传达到厂外各供应商。  
 2 由质量保证部负责所有整改项目的检查。  
 3 由部件承修单位负责各整改项目的整改。

序号	整治内容	整改部位及说明	整改要求
1	空气管路快装接头漏风	针对机车维护不便部位的快装接头更改为焊接接头。具体部位为：风源柜后部接头及车端管路接头。  工艺更改通知：JJZZ(13).(JS)字第 027 号	按 JJZZ(13).(JS)字第 027 号通知进行整改
		1、针对曾出现漏风情况的快装接头同车公司已通过增加管卡、更改焊接接头方式对在段机车整改完成。  2、针对存在松脱隐患接头进行了整改。  设计更改通知单：（SHXD2BZD1112001；SHXD2BZD1205001；SHXD2BZD1301001；SHXD2BZD1301001；SHXD2BZD1301001）。	需进行正常的检修、检查

发送单位	轻-转-构-体-备-装-器-生-质-物-人-综-财-后-供-益-制-路-检-技-实-技-赛-诚					
	编制	审核	会 签	会 签		批 准
姓 名	管玉成	周浩				高同来
日 期	2013-10-21	2013-10-21				2013-10-21

2	车顶导电杆连接螺栓及支撑板生锈		对固定板及螺栓进行检查，生锈的螺栓进行更换；生锈的支撑板需再次进行表面处理。
3	牵引电机通风罩磨损问题	更换螺母类型及增加安装技术要求，整改通知单：SHXD2BZZ1104001	未整改的由路达厂负责整改；否则进行正常的检修、检查
4	机械间负压及车体密封不良漏雨问题	1、顶盖辅变流风道门组装增加门闩，负压已解决。 2、将机械间温度开关 ST1 和 ST2 分别调整到 10 度和 20 度。 3、下发整改通知单：SHXD2BZZ1206002。	需进行正常的检修、检查
5	轴箱端盖接触面锈蚀问题	在接触面涂抹胶合剂（硅密封胶）。更改通知单：SHXD2BZX1303002。	由制修公司负责整改。
6	轴箱呼吸孔改位置	在呼吸孔加装橡胶通气帽。更改通知单：SHXD2BZX1305001。	由制修公司负责整改。
7	轴箱轴承补油的问题	1 机车1、3、4、6位轴箱轴承不需要补油。 2 机车2、5位轴箱轴承需补油。 2.1 FAG 轴 承 注 入 壳 牌 Alvania 2760B(GadusRail S3 EUFR) 或 Arcanol L222型润滑脂190~200g。 2.2 SKF轴承注入Mobilith SHC 100型润滑脂180~200g。	由制修公司负责整改。
8	轮缘润滑装置喷油效果不良的问题	保证加油等环节的清洁；油脂统一为南京贝奇尔机械有限公司的油脂，型号为 L-WFB000,颜色:黄褐色。	由路达厂负责整改。否则进行正常的检修、检查
9	干燥器干燥剂粉化问题	更换干燥剂	由赛德负责整改。否则进行正常的检修、检查
10	单元制动器 2、5 位复位弹簧问题		由青岛法维莱公司负责整改，
11	司机室地板鼓包问题		由大修车间负责正常的检

			修、检查
12	司机室电风扇改造	段方已在司机室加装了电风扇、加热设备。	已整改完，需进行正常的检修、检查
13	司机室空调制冷、制热效果不良的问题	1 改造司机操纵台内的过渡风道 2 空调制冷、制热功能性改造	项 1 由赛城公司负责整改。 项 2 由供应商（上海法维莱；江苏新誉；石家庄国祥）负责整改。
14	主变压器、各辅助风机密封胶条脱落问题	1、主变压器密封胶条脱落属个别质量问题，ABB 更换有问题的密封胶条。 2、针对各辅助风机密封胶条脱落问题，更换新型密封胶条。更改通知单：SHXD2BZZ1206001	第 1 条由 ABB 公司负责整改； 第 2 条由大修车间负责整改。
15	牵引电机过渡盒进水问题	增加电机大线下线口密封装置(过渡盒)；更改通知单：SHXD2BDQ1008010	由大修车间负责整改，否则进行正常的检修、检查
16	永济放电电阻整改	永济按 ALSTOM 方案执行，即将原放电电阻拆除报废,在水泵上面增加新的水冷电阻,彻底杜绝雨水对电阻的影响。	由永济负责整改，否则进行正常的检修、检查
17	牵引电机绝缘低,引起牵引电机隔离	1、永济公司改进引线头绝缘处理方式； 2、永济公司进行工艺改进，加强制造过程的质量控制。	由永济负责整改，否则进行正常的检修、检查
18	主接触器供风管增加隔离塞门	供风管路增加隔离塞门。更改通知单：SHXD2BZD1301001。 工艺更改通知：JJZZ(13).(JS)字第 027 号	由大修车间负责整改，否则进行正常的检修、检查
19	制动器闸瓦剥离、表面有金属镶嵌物		由法维莱对新型闸瓦在进行试验整改，否则进行正常的检修、检查。
20	车钩挂不上、打不开的问题	更换推铁可解决。问题的产生与供应商对车钩小件的质量控制不严格有关，对供应商加强质量控制，对出厂车钩的“三态”进行检查。	由大公司法维莱公司负责整改，否则进行正常的检修、检查。
21	复轨器箱体改造	设计更改通知（SHXD2BZZ1309001）	由赛城公司负责整改



大同电力机车  
有限责任公司

# 工 艺 通 知

QMS·技-201

共 4 页第 4 页

		工艺更改通知 JJZZ(13).(JS)字第 028 号	
--	--	------------------------------	--